

大气污染综合治理强化督查

鹤壁市人民政府关于整改和查处环保部强化督查督办问题的公示

(第一期)

按照《环境保护部办公厅关于对强化督查发现问题进行督办的函》(环督函〔2017〕1号)要求,鹤壁市人民政府对环保部强化督察督办突出问题企业14家、“散乱污”问题企业1家的整改和查处情况予以公示:

一、整改和查处督办工作进展情况

截止到8月29日,全市14家存在突出问题企业,已完成整改13家,正在整改中1家,完成率92.86%;全市1家“散乱污”问题企业,已完成整改1家,完成率100%。

其中,浚县1项督办问题,已完成整改1项,完成率100%;淇县4项督办问题,已完成整改3项,完成率75%;山城区2项督办

问题,已完成整改2项,完成率100%;鹤山区4项督办问题,已完成整改4项,完成率100%;开发区3项督办问题,已完成整改3项,完成率100%;宝山循环经济产业集聚区1项督办问题,已完成整改1项,完成率100%。

二、整改和查处工作要求

各县(区)对此次整改和查处结果负责,建立一企一档,跟踪到底,杜绝死灰复燃。对整改落实不到位的,应当立案处罚而未立案的,应当实施行政处罚而未实施的,应当移送公安机关实施行政拘留而未移送的,一经发现将严肃责任追究,并在全市通报。

鹤壁市突出问题督办企业查处整改情况

序号	市	县(区)	污染源名称	主要问题	查处情况	整改(进展)情况	整改期限
1	鹤壁	浚县	鹤壁市邦达金属线材有限公司	线缆腹膜工段未安装VOCs净化设施	责令整改并罚款2万元	已完成整改。已安装VOCs并监测完毕	
2	鹤壁	淇县	淇县昌佳建材有限公司	企业主要从事加工页岩烧砖,设计年产6000万块。现场检查时,该企业正在生产,隧道窑配套建设大气污染防治设施为脱硫除尘设施1套,采用的脱硫工艺为双碱法脱硫。经查,该隧道窑烟气脱硫除尘设施未运行,循环水池停运,生产过程中产生的烟气未经处理直排大气(现场拍照时由于下雨天气因素,拍照效果不佳);企业隧道窑烟气排放管道破损严重,存在多处漏点,烟气外溢;料场物料未完全进棚,部分物料露天堆放,厂区路面未硬化,部分厂房未完全封闭;多处物料落料点未采取防尘措施。	淇县环境保护局对淇县昌佳建材有限公司存在的问题依法立案,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第99条第3项对该公司下达责令(限期)改正决定书;淇环罚责改(2017)第1027号,行政处罚决定书;淇环罚决字(2017)第1007号。依据《中华人民共和国环境保护法》第六十三条第二项和《行政主管部门移送适用行政拘留环境违法案件暂行办法》第七条第四项规定,移送公安机关。淇县公安局已受理并作出行政拘留13日的决定,受案登记表文号为淇公(治)受案字(2017)11308号,淇县公安局行政处罚决定书文号为淇公(治)行罚决字(2017)10197号。	目前,该企业现已实施断电、停产整治。	停产中
3	鹤壁	淇县	鹤壁百邦纺织有限公司	该企业主要生产花式纱线和色纱,设计年产1200吨花式纱线及600吨色纱。现场检查时,该企业600吨色纱生产线破棉打包车间正在生产,车间配套建设大气污染防治设施为复合圆笼除尘机组1套,但现场检查时该车间大气污染防治设施未运行,车间内粉尘无组织排放严重。	淇县环境保护局已对鹤壁百邦纺织有限公司立案处理。	已完成整改。1.该企业600吨色纱生产线破棉打包车间大气污染防治设施未运行问题。整改情况:经现场检查,复合圆笼除尘机组一套,是色纱车间治污设施。该车间正在安装,所以该除尘器未使用,该除尘器不是破棉打包车间治污设施。2.破棉打包车间内粉尘无组织排放严重问题。整改情况:打包机简易收尘袋收尘效率低,现已将吸尘管道引进花式纱线车间蜂窝式除尘器组内进行处理,已整改完毕。	
4	鹤壁	淇县	河南联顺食品有限公司	该企业生产中,主要从事速冻食品生产销售。主要问题是油炸生产线未安装油烟收集净化设施。		已完成整改。河南联顺食品有限公司油烟收集净化设施已安装完毕,并投入使用。	
5	鹤壁	淇县	河南豫龙电缆有限公司	该企业正在生产,主要从事电线、电缆生产、销售,存在问题为线缆腹膜工段未安装VOCs净化设施。		已完成整改。河南豫龙电缆有限公司7月25日已及时对线缆腹膜工段进行整改,增加相关设备,腹膜工段增加废气收集罩150x70cm三套,100x100cm两套,20cm直收风机一套,收集罩经管道连接至光氧催化等离子净化器,废气经光氧催化等离子净化器处理后由一台4.75KW引风机引至15米高烟囱排出,整个线缆腹膜工段产生的VOCs废气全部收集。全部设施于7月27日安装完毕,符合环保要求。	
6	鹤壁	山城区	鹤壁煤电股份有限公司第六煤矿	堆放的煤矸石部分未覆盖,未按规定建设防风抑尘网。	已对鹤壁煤电股份有限公司第六煤矿下达整改通知书,责令其立即对煤矸石堆进行覆盖。	已完成整改。现已覆盖完毕。同时该矿另加装了喷淋抑尘设施,24小时不间断运行;并在煤矸石堆进行绿化固尘,防止扬尘产生。	
7	鹤壁	山城区	河南华邦陶瓷有限公司	该企业正在生产,主要从事地面砖生产。现场发现问题:1.在线监测历史数据显示,外排废气二氧化硫存在超标现象;2.现场利用在线监测设施100ppm的二氧化硫标气进行监测,显示监测值为135.3ppm。	已调查核实河南华邦陶瓷有限公司历史数据超标原因。1.2017年5月27日17:30至19:50异常原因为自动调零点抽空气,软件故障。2.2017年6月10日9:10至9:30数据缺失原因为采样探头滤芯堵塞,监测系统关闭及清理探头滤芯所致。3.2017年6月11日5:00至10:10烟尘数据跳变,原因为烟尘仪镜片污染,擦拭烟尘仪后恢复正常。4.2017年6月21日14:30至17:00仪器故障,二氧化硫存在误差,量程漂移。	已完成整改。已责令河南华邦陶瓷有限公司立即对脱硫设备进行检修,清理脱硫塔喷枪喷头,加大喷头的雾化面积;对加碱池的上水浆加装变频,加大碱水流量,通过整改达标排放。	
8	鹤壁	鹤山区	鹤壁市地恩地新材料科技有限公司	该公司主要从事镁合金生产销售。现场检查时,该公司正在生产,其中镁冶炼工段已停产。1.部分镁熔铸炉无任何粉尘治理设施,粉尘直排;2.喷粉车间防尘处理设施不完善,有红色粉尘外排;3.原料堆场扬尘措施不完善;4.污水防治设施不完善,厂区内多处碱性废水未经处理排放。	鹤山区环保局对该企业厂区料堆未覆盖到位问题作出罚款1万元的行政处罚,并责令其整改。	已完成整改。目前该企业已经完成整改。1.两台熔炉已经加装好集尘罩和烟道。2.喷粉房外面新装彩钢瓦进行了全面封闭处理,红粉不外排。3.新购进防尘网,对原料堆破损部分重新加盖。4.新建污水处理池,改进工艺,引入环保型金属表面调整剂,进行表面处理。	
9	鹤壁	鹤山区	鹤壁市恒力塑胶股份有限公司	该公司主要从事橡胶促进剂CBS生产。现场检查时,该公司正在生产,蒸馏工序配套建设的水喷淋吸收装置闲置未使用,造成生产废气直接排放,生产车间内有异味;残渣回收系统未配套建设废气处理设施,废气直接排放;生产废水污染防治设施正在调试。	鹤山区环保局对该企业喷淋吸收设备未运行情况作出罚款10万元的行政处罚,下达整改通知书。	已完成整改。目前该厂已完成整改。1.生产前先用蒸汽工序配套建设的水喷淋吸收装置,加大车间跑冒滴漏的排查力度。2.配套建设的水喷淋吸收装置,现已投入正常使用。3.生产废水处理污染防治设施现已正常运行,该公司已委托第三方进行环境监测,并准备验收。	
10	鹤壁	鹤山区	鹤壁起重运输机械总厂(大修车间)	该企业正在生产,组装车间喷漆过程未安装VOCs处理设施,有机废气直排。		已完成整改。已移除喷涂设备,不再进行喷涂作业。	
11	鹤壁	鹤壁国家经济技术开发区	鹤壁荣禾电器科技有限公司	现场检查时正在生产,注塑车间未安装有机废气治理设施,废气直排。	经现场检查:该企业于2009年8月7日办理了环评审批手续,于2011年11月18日进行了“三同时”验收。针对注塑车间未安装废气设施、废气直排问题,开发区环保分局下达了《环境保护现场监管通知书》。	已完成整改。已安装有机废气治理设施,并委托有资质的第三方进行检测。	
12	鹤壁	鹤壁国家经济技术开发区	鹤壁市联明电器有限公司	该公司主要从事汽车配件生产销售。现场检查时该公司正在生产,注塑工艺未配套废气收集处理设施,产生的废气未经处理直接排放。	经现场检查:该企业于2014年9月29日办理了环评审批手续,于2016年8月16日进行了“三同时”验收。针对注塑工艺未配套废气收集处理设施的问题,开发区环保分局责令其安装废气处理设施。	已完成整改。已安装废气处理设施,并委托有资质的第三方进行检测。	
13	鹤壁	鹤壁国家经济技术开发区	鹤壁博昊机电有限公司	该公司主要从事汽车用插接件生产销售。现场检查时该公司正在生产,注塑工艺未配套废气收集处理设施,产生的废气未经处理直接排放。	经现场检查:该企业于2009年办理了环评审批手续,于2010年进行了“三同时”验收。针对注塑工艺未配套废气收集处理设施的问题,开发区环保分局责令其安装废气处理设施。	已完成整改。已安装废气处理设施,并委托有资质的第三方进行检测。	
14	鹤壁	宝山循环经济产业集聚区	鹤壁市宝山建材有限公司	该企业主要从事石料加工,设计年产100万吨。现场检查时,该企业正在生产,生产车间以及下料仓口未按照环评批复要求建设配套大气污染防治设施,物料露天堆放未苫盖,粉尘无组织排放。	宝山环保分局对企业下达整改通知书,要求企业立即停产整改。市宝山建材有限公司对相关人员作出问责:1.公司副总经理刘宝亮工作管理不到位,对其进行批评教育,并罚款3500元;2.公司生产副厂长金星工作管理不到位,对其进行严厉批评教育,并罚款2000元;3.企业车间主任贾书明在没有领导监督下,私自调试车间设备,造成严重后果,对其做出开除决定,并扣除当月工资。	已完成整改。企业停产至今。已根据环评批复要求在仓口安装了喷淋设备,并在生产车间内两边架设喷淋设备;对露天堆放的物料全部使用防尘网进行覆盖,并对料堆进行洒水降尘;对于厂区内精分料仓进行了封闭,并在仓内安装了喷淋设施,防尘门帘已安装到位;已对整个厂区进行封闭;对厂区路面进行硬化;安装进出车辆冲洗设备;对厂区进行不定期洒水降尘。	

鹤壁市“散乱污”问题企业查处整改情况

序号	市	县(区)	污染源名称	主要问题	查处情况	整改(进展)情况	整改期限
1	鹤壁	鹤山区	姬家山乡沙锅窑村无名煤矸石破碎厂	现场检查时企业未生产,在当地“散乱污”企业名单外。该企业主要生产设备为破碎机一台,占地面积严重,煤矸石露天堆放,未配套建设任何污染防治设施。	7月3日,鹤山区姬家山乡政府组织人员连夜对该厂进行彻底取缔。	已完成整改。1.对该企业进行断电处理并拆除配套设施。2.拆除破碎机,为防止死灰复燃将该破碎机底座进行拆除,并用水泥密封,确保不能再次使用。3.组织人员对该场面积尘进行打扫。4.对未及时清运的物料进行全面覆盖。	

鹤壁市人民政府关于环保部强化督查督办问题的公示

(第二期)

按照《京津冀及周边地区2017年—2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动强化督查信息公开方案》要求,鹤壁市人民政府对环保部强化督查督办突出问题企业18家、大气专项治理任务突出问题1家的信息予以公示。下一步,鹤壁市政府将认真落实督办问题整改工作,强化组织领导和部门协调,加大工作力度,严格规范要求,严肃责任落实,确保各主要任务按目标、按时间、按进度落实到位。

鹤壁市突出问题督办企业名单

序号	市	县(区)	污染源名称	主要问题
1	鹤壁	淇滨区	鸿凌大道商混站	该厂列入当地“散乱污”企业取缔名单,但未按要求取缔到位,生产设备及相关设施齐全,具备环保生产条件。
2	鹤壁	淇滨区	鹤壁市淇滨区金山办事处金阳馍铺	现场检查时该店一台0.3蒸吨燃煤锅炉正在使用,该锅炉在当地燃煤锅炉取缔名单外。
3	鹤壁	淇滨区	鹤壁市淇滨区金山办事处村北早餐店	现场检查时该店在临街人行道上摆放经营性小煤炉,正在燃烧散煤。
4	鹤壁	淇滨区	鹤壁市道特新材料科技有限公司	该公司被列入“散乱污”整改企业名单,现场检查时有生产痕迹。1.通过调阅生产记录等相关资料,发现在停产整改期间擅自开工生产;2.上料罐封闭不严,未安装粉尘收集装置。
5	鹤壁	淇滨区	鹤壁市恒丰化工有限公司	现场检查时,该企业电炉温度很高,临时停产。1.废气处理设施老化,封闭不严,生产中产生的氯化氢气体有漏气现象,不能有效处理;2.粉碎车间为半封闭,通过3个排风扇抽到另一个存储场所,粉尘不能有效收集。
6	鹤壁	淇滨区	鹤壁市中药有限公司	1.该厂糖衣包装车间除尘器除尘效率低,外排口红色粉尘弥漫;2.粉碎车间的布袋除尘器周围杂物随意堆放,蜘蛛网丛生,长期无人清理、维护。
7	鹤壁	淇滨区	鹤壁煤电股份有限公司热电厂	现场检查该企业处于生产状态,1#、2#炉废气自动监控设施未安装数采仪,烟气流量未换算或标干流量。
8	鹤壁	淇滨区	鹤壁新华港陶瓷有限公司	现场检查时该企业处于生产状态,颗粒物在线监测设备未按要求采取抽取式采样方法(企业采用后散式),未安装数采仪、湿度仪。
9	鹤壁	山城区	鹤壁佳鑫陶瓷有限公司	现场检查时该厂正在生产。1.筛煤环节未采取密闭措施;2.干燥脱硫设施在线监测设备未验收。
10	鹤壁	山城区	鹤壁市鹤鑫化工有限责任公司	现场检查时,该公司正在生产。1.氯化钾生产车间出料口封闭不严,输送带未封闭;2.焙烧炉烟气管道有泄漏现象。

序号	市	县(区)	污染源名称	主要问题
11	鹤壁	山城区	河南省富得陶瓷有限公司	现场检查时,该公司车间正在生产。1.2号干燥炉脱硫设施没有加药装置,经现场测试循环液pH值为酸性;2.2号干燥炉脱硫设施在线监测未验收。
12	鹤壁	鹤山区	鹤壁市鹤山区鹤通新型建材厂	检查时企业未生产,混料工段料场未封闭,自动监测设施已安装,未验收。
13	鹤壁	鹤山区	海星选矿厂内小炼铁厂	“散乱污”企业,取缔不彻底,原料未清除。
14	鹤壁	鹤山区	鹤壁鼎炬热能有限公司	该公司为高架源项目。现场检查时,该公司正常生产运行,废气自动监测设施自2017年3月份安装运行,未按环保规范要求安装湿度仪,未按环保部要求于5月31日前完成联网,至今未完成比对监测和验收。
15	鹤壁	鹤山区	中国石油化工股份有限公司河南鹤壁石油分公司北寺湾加油站	油气回收装置已安装,车用尿素未推广。
16	鹤壁	鹤山区	河南鹤壁石油分公司北寺湾加油站	油气回收装置已安装,车用尿素未推广。
17	鹤壁	鹤山区	河南煤炭储配交易中心有限公司	该公司鹤壁园区施工工地扬尘防治措施落实不到位,运输车辆冲洗设施正在建设,堆放物料未完全覆盖。
18	鹤壁	鹤山区	鹤壁市万华商贸有限公司(鹤壁市旭龙商贸有限公司)	检查时,该公司未营业,场地未硬化,部分煤堆未苫盖,筛煤设备未安装粉尘污染防治设施。

鹤壁市大气专项治理任务突出问题清单

序号	市	县(区)	专项方案	任务要求	存在问题
1	鹤壁	淇滨区	河南省2017年加快推进供热供暖实施方案	10月底前完成气代煤、电代煤改造8500户。	完成3490户,均为村镇集中安置搬迁户,完成率为41.06%。